

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАКАРОНОВАРКИ

Мод.

СР-74ЕТ


СР-76ЕТ

СР-78ЕТ

СРТ-74ЕТ СРТ-76ЕТ


РИСУНОК В

CP-74..., CP-78...

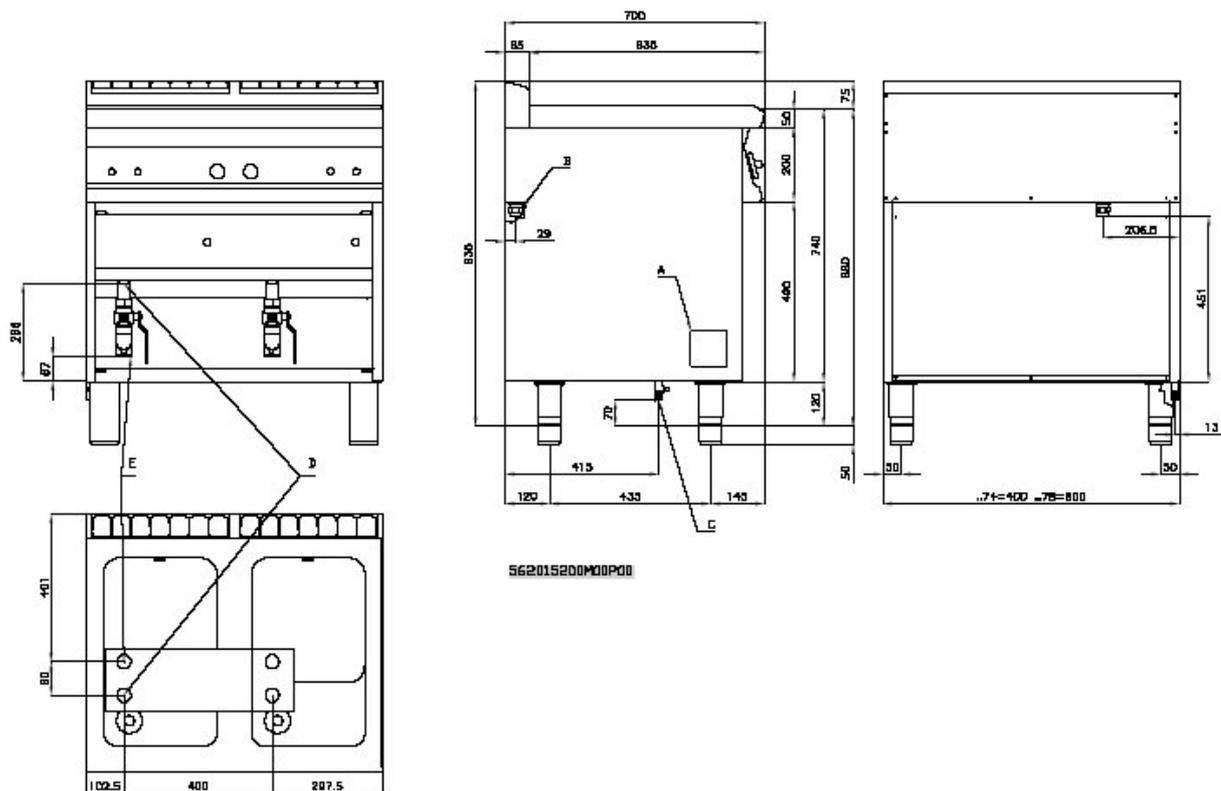



A	B	D	E
Шильдик с техническими характеристиками	Подсоединение к сети электропитания	Подводка воды R ½ GM	Слив воды R 1GF

CP-76...

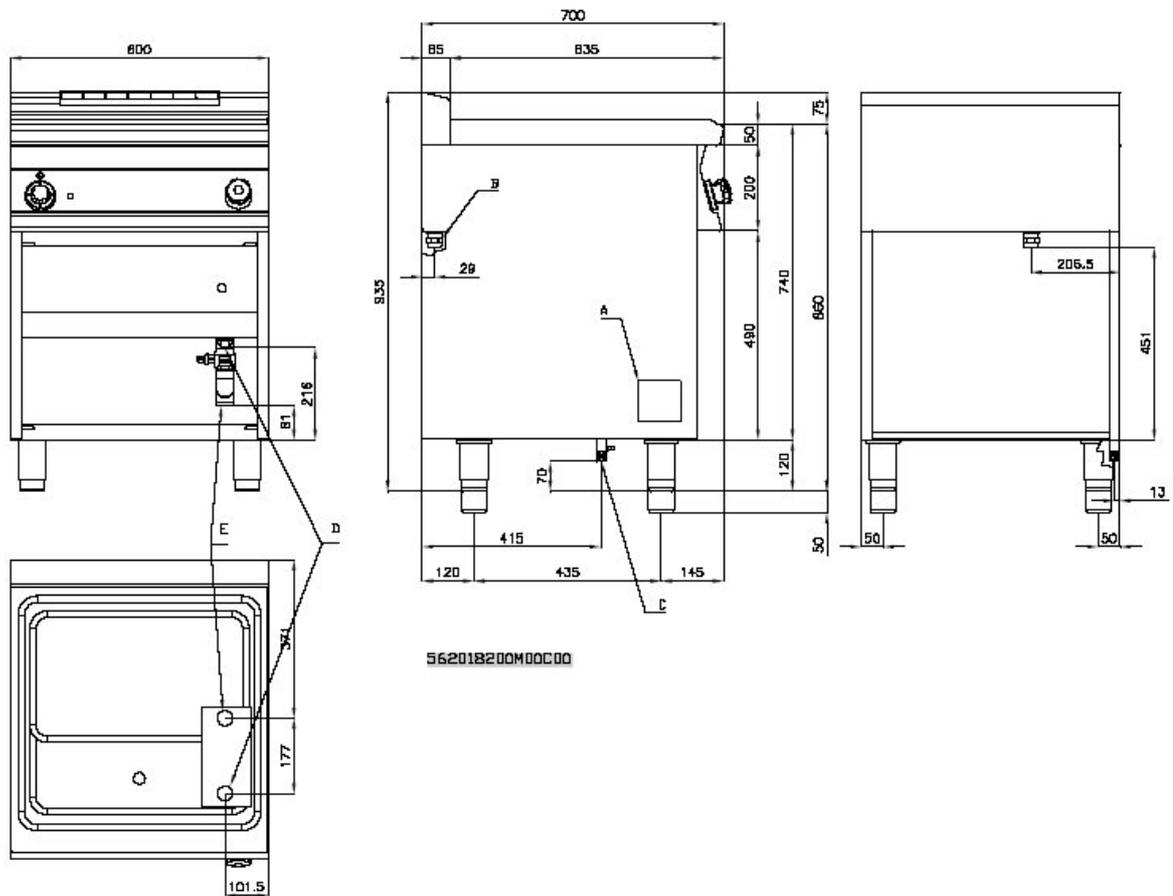

A	B	D	E
Шильдик с техническими характеристиками	Подсоединение к сети электропитания	Подводка воды R ½ GM	Слив воды R 1GF

СРТ...

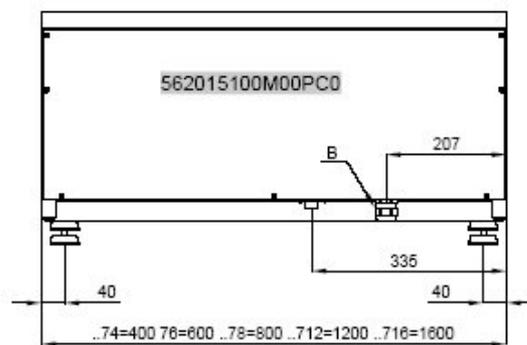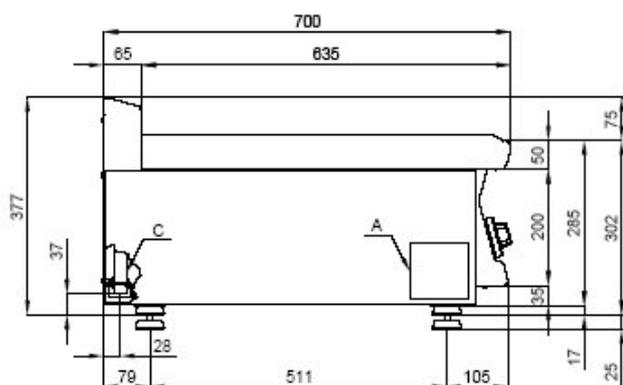

A	B
Шильдик с техническими характеристиками	Подключение к сети электропитания

УКАЗАТЕЛЬ

ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ	6
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	7

УСТАНОВКА	7
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ДИРЕКТИВЫ	7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	7
ЭКВИПОТЕНЦИАЛ	8
ЗАПУСК.....	8
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
ВКЛЮЧЕНИЕ.....	8
ОЧИСТКА И ШТАТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
ОПЕРАЦИИ В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ ОБОРУДОВАНИЯ	9
ОПЕРАЦИИ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ.....	9
ВНЕШТАТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
ДОСТУП К КОМПОНЕНТАМ	10

ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

МОДЕЛИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРО-	МАКСИМАЛЬ- НАЯ МОЩНОСТЬ,	МАКСИМАЛЬ- НАЯ СИЛА	СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
--------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------

		ПИТАНИЯ	кВт	ТОКА, А	(силико- новый)
СРТ-74ЕТ	40 x 70 x 29Н	400В переменный ток 3N 50/60 Гц	5	7,25	5 x 1 мм ²
СРТ-76ЕТ	60 x 70 x 29Н	400В переменный ток 3N 50/60 Гц	7,5	10,87	5 x 1,5 мм ²
СР-74ЕТ	40 x 70 x 90Н	400В переменный ток 3N 50/60 Гц	6	8,75	5 x 1 мм ²
СР-76ЕТ	60 x 70 x 90Н	400В переменный ток 3N 50/60 Гц	9,5	13,77	5 x 1,5 мм ²
СР-78ЕТ	80 x 70 x 90Н	400В переменный ток 3N 50/60 Гц	12	17,5	5 x 2,5 мм ²

ТРАНСФОРМАЦИЯ

МОДЕЛИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРО- ПИТАНИЯ	МАКСИМАЛЬ- НАЯ МОЩНОСТЬ, кВт	МАКСИМАЛЬНА Я СИЛА ТОКА, А	СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ (силико- новый)
СРТ-74ЕТ	40 x 70 x 29Н	230В переменный ток 3 фазы 50/60 Гц	5	12,55	4 x 1,5 мм ²
СРТ-76ЕТ	60 x 70 x 29Н	230В переменный ток 3 фазы 50/60 Гц	7,5	18,83	4 x 2,5 мм ²
СР-74ЕТ	40 x 70 x 90Н	230В переменный ток 3 фазы 50/60 Гц	6	15,06	4 x 1,5 мм ²
СР-76ЕТ	60 x 70 x 90Н	230В переменный ток 3 фазы 50/60 Гц	9,5	23,85	4 x 2,5 мм ²
СР-78ЕТ	80 x 70 x 90Н	230В переменный ток 3 фазы 50/60 Гц	12	30,12	4 x 4 мм ²
СРТ-74ЕТ	40 x 70 x 29Н	230В переменный ток 3 фазы 50/60 Гц	5	21,74	3 x 2,5 мм ²

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Заводской шильдик с техническими характеристиками расположен на фронтальной панели (см. чертёж – точка подключения к сети электропитания) и содержит всю информацию, необходимую для подключения аппарата.

УСТАНОВКА

При установке аппарата его необходимо тщательно выровнять; при этом следует пользоваться регулируемыми опорными ножками (которые, соответственно, завинчиваются или ослабляются). Главный выключатель или разъем электропитания должны располагаться вблизи макаронварки, в легко доступном месте.

Аппарат рекомендуется устанавливать под вытяжным зонтом для обеспечения быстрого отвода паров. Если макаронварка устанавливается вблизи стенок, перегородок, кухонной мебели, декоративных панелей и т.п., рекомендуется убедиться в том, что они изготовлены из невоспламеняющихся материалов, в противном случае их следует облицевать огнестойкими материалами.

В первую очередь необходимо обеспечить соблюдение требований противопожарной безопасности.

Установка, запуск и техническое обслуживание макаронварки должны осуществляться квалифицированными мастерами.

Все вышеозначенные операции должны производиться в соответствии с нормами действующего законодательства.

Производитель не несет никакой ответственности за аномальную работу оборудования в случае неправильной установки, произведенной с нарушением соответствующих правил.

Внимание: в соответствии с международными стандартами над аппаратом во время монтажа необходимо установить многополюсный выключатель, обеспечивающий отсоединение от электросети с минимальным расстоянием между разомкнутыми контактами, равным 3 мм.

ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ДИРЕКТИВЫ

При установке аппарата необходимо соблюдать следующие нормы:

- Действующие требования техники безопасности
- Требования по установке оборудования в соответствии со стандартами Европейского сообщества

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Кабель питания не входит в комплект поставки оборудования. Подсоединение кабеля производится следующим образом:

- Отключите напряжение.
- Демонтируйте фронтальную панель.
- Проденьте кабель через специальный зажим, подсоедините провода к соответствующей клемме в клеммной коробке и зафиксируйте их.
- При помощи зажима заблокируйте кабель и установите на прежнее место фронтальную панель. Провод заземления должен быть длиннее остальных с тем, чтобы в случае поломки зажима кабеля он отсоединился после силовых проводов.

N.B.: кабель электропитания должен обладать следующими характеристиками: он должен быть изготовлен из силикона, выдерживающего температуру, равную минимум 150°, и иметь сечение, соответствующее мощности аппарата (см. таблицу с техническими данными).

ЭКВИПОТЕНЦИАЛ

Макароноварку необходимо подключить к эквипотенциальной системе. Соединительный винт расположен на тыльной стороне аппарата и помечен символом .

Внимание: производитель не несет никакой ответственности и не возмещает по гарантии убытки, связанные с неправильной установкой, произведенной с нарушением соответствующих инструкций.

ЗАПУСК

Перед началом эксплуатации макароноварки ее необходимо тщательно очистить (см. раздел «Очистка и текущее техническое обслуживание»).

Проверьте правильность подключения аппарата к сети электропитания и запустите его в соответствии с инструкциями.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не оставляйте работающее оборудование без присмотра!

Никогда не запускайте аппарат без предварительной заливки воды!

Открывайте поддон-жирсорбник только после того, как он остынет.

Макароноварки предназначены для отваривания макаронных изделий, овощей, бобовых, риса, яиц и т.п.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Убедитесь в том, что сливной кран закрыт. Наполните чашу водой до уровня отметки, выбитой непосредственно на чаше.

Включите выключатель, расположенный над аппаратом. Поверните рукоятку с “0” на нужное значение температуры от 30°C до 110°C; при этом загорятся зеленый и белый светодиоды.

Включение зеленого светодиода обозначает, что аппарат находится под напряжением. Включение белого светодиода обозначает запуск работы нагревательного элемента; по достижении ТЭНом установленной температуры данный светодиод отключается.

Для выключения макароноварки поверните рукоятку в положение “0”.

ОПОРОЖНЕНИЕ ЧАШИ МОДЕЛЕЙ СРТ...

Пользователь должен подобрать специальный контейнер, который будет использоваться при опорожнении макароноварки.

Подсоедините сливную трубку в соответствии с чертежом, установите контейнер на соответствующее место.

Протолкните предохранительное устройство по направлению вверх, к отверстиям (А) и переведите рычажок (В) по направлению к символу  .

Внимание: следите за расстоянием между аппаратом и углами подставки.

ОПОРОЖНЕНИЕ ЧАШИ МОДЕЛЕЙ СР...

Для выполнения этой операции откройте сливной кран (рычажок должен находиться в вертикальном положении). Получить доступ к сливному крану можно только через дверцу макароноварки, которая расположена на дне аппарата.

ОЧИСТКА И ШТАТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание: аппарат запрещается очищать под прямыми струями воды, подаваемыми под сильным напором.

Каждый вечер по окончании работы макароноварку необходимо тщательно очищать. Ежедневная очистка оборудования является залогом бесперебойной работы и длительного срока службы.

Перед тем, как приступить к очистке, отключите напряжение. Стальные компоненты моются горячей водой и нейтральным моющим средством; затем их следует тщательно ополоснуть для удаления всех следов моющего средства и вытереть сухой тканью. Запрещается пользоваться абразивными или коррозионными чистящими средствами.

ОПЕРАЦИИ В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с инструкциями тщательно очистите и вытрите аппарат. Отключите его от электросети.

ОПЕРАЦИИ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При обнаружении неисправности отключите напряжение при помощи выключателя, расположенного над аппаратом и обратитесь в сервисный центр техобслуживания.


ВНЕШТАТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (выполняется только квалифицированными техническими специалистами)

Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться исключительно квалифицированными мастерами. Перед началом технического обслуживания выньте штекер из розетки либо отключите выключатель, расположенный над аппаратом.

ДОСТУП К КОМПОНЕНТАМ


Для получения доступа к клеммной коробке необходимо снять тыльную панель аппарата. Для получения доступа к органам управления следует отвинтить черную крышку рычага слива воды, отвинтить винты, крепящие панель управления и демонтировать ее.

ЭЛЕКТРОСХЕМА СР-74ЕТ, СРТ-74ЕТ

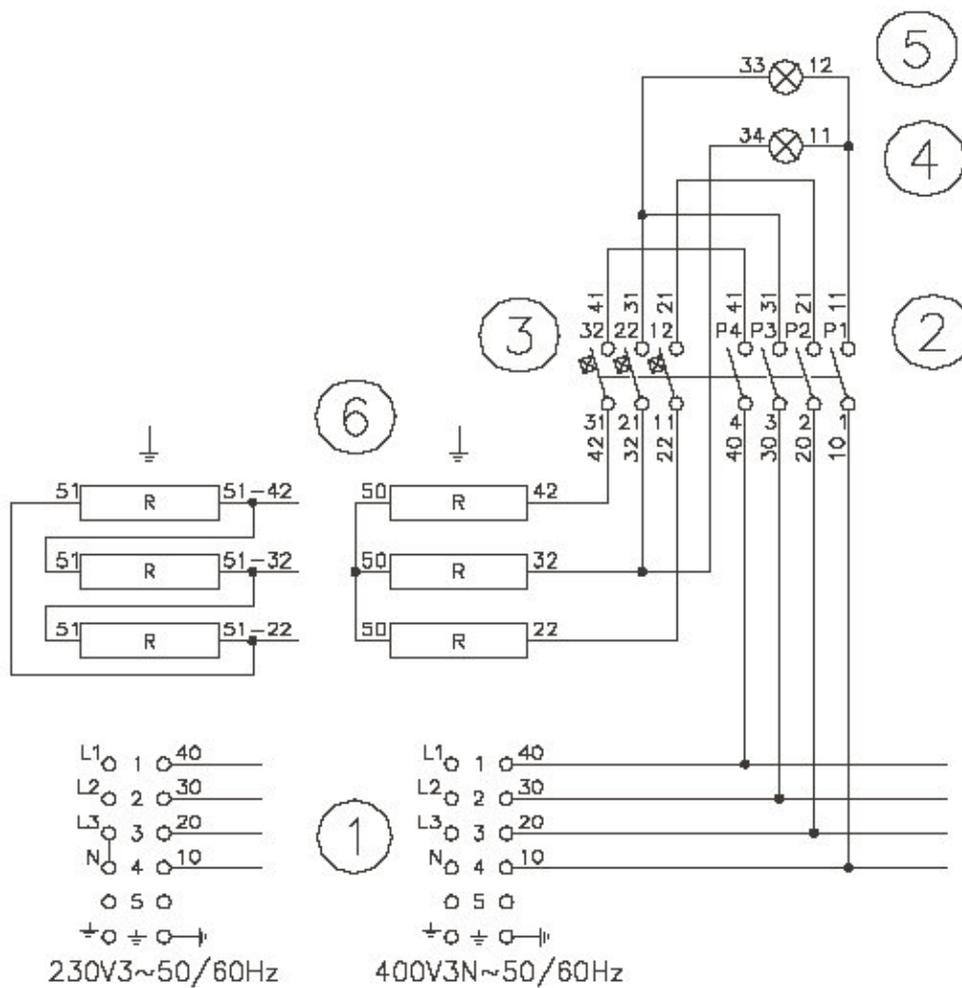



1	Клеммная коробка
2	Переключатель
3	Термостат
4	Белый светодиод
5	Зеленый светодиод
6	Нагревательные элементы

ЭЛЕКТРОСХЕМА CP-76ET, CPT-76ET

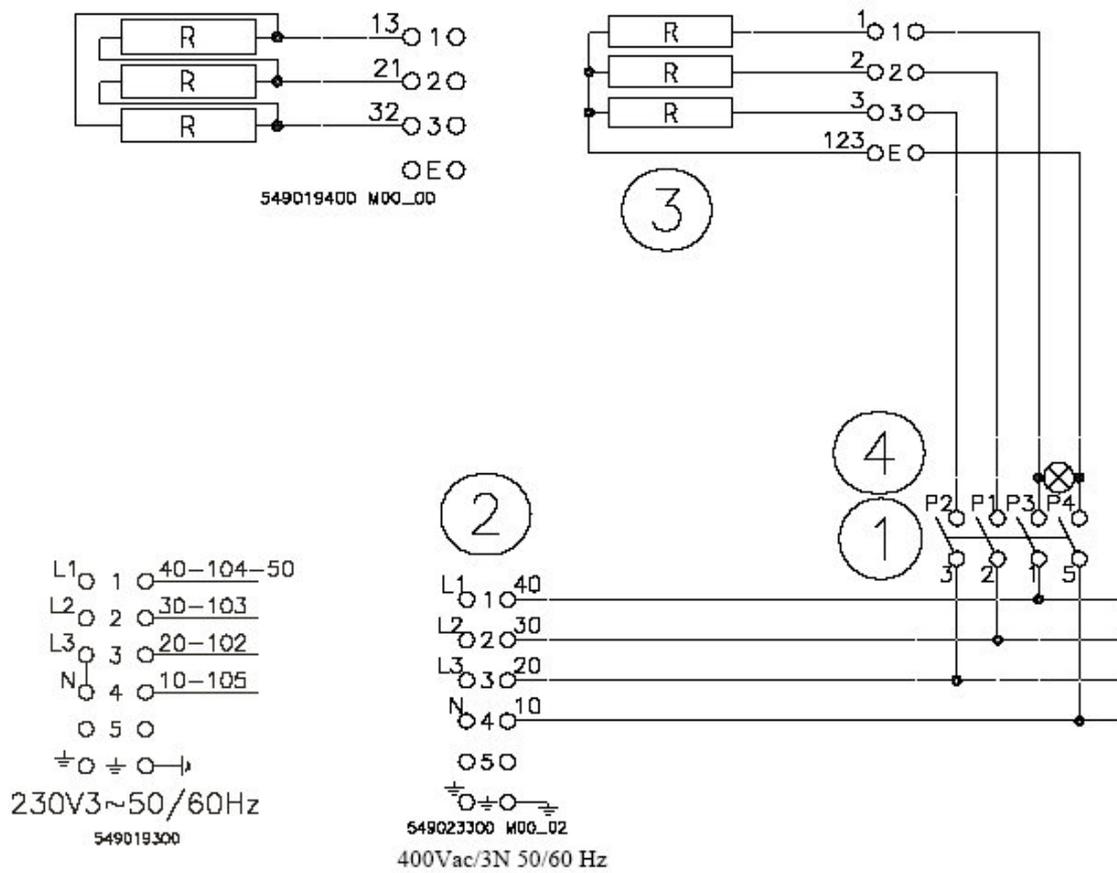

1	Переключатель
2	Клеммная коробка
3	Нагревательные элементы
4	Белый светодиод

ЭЛЕКТРОСХЕМА CP-78ET

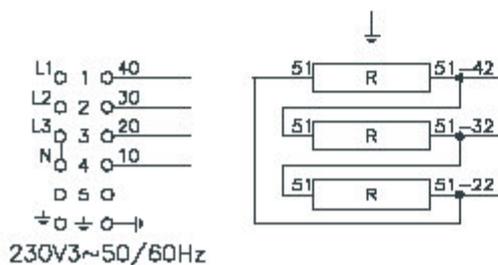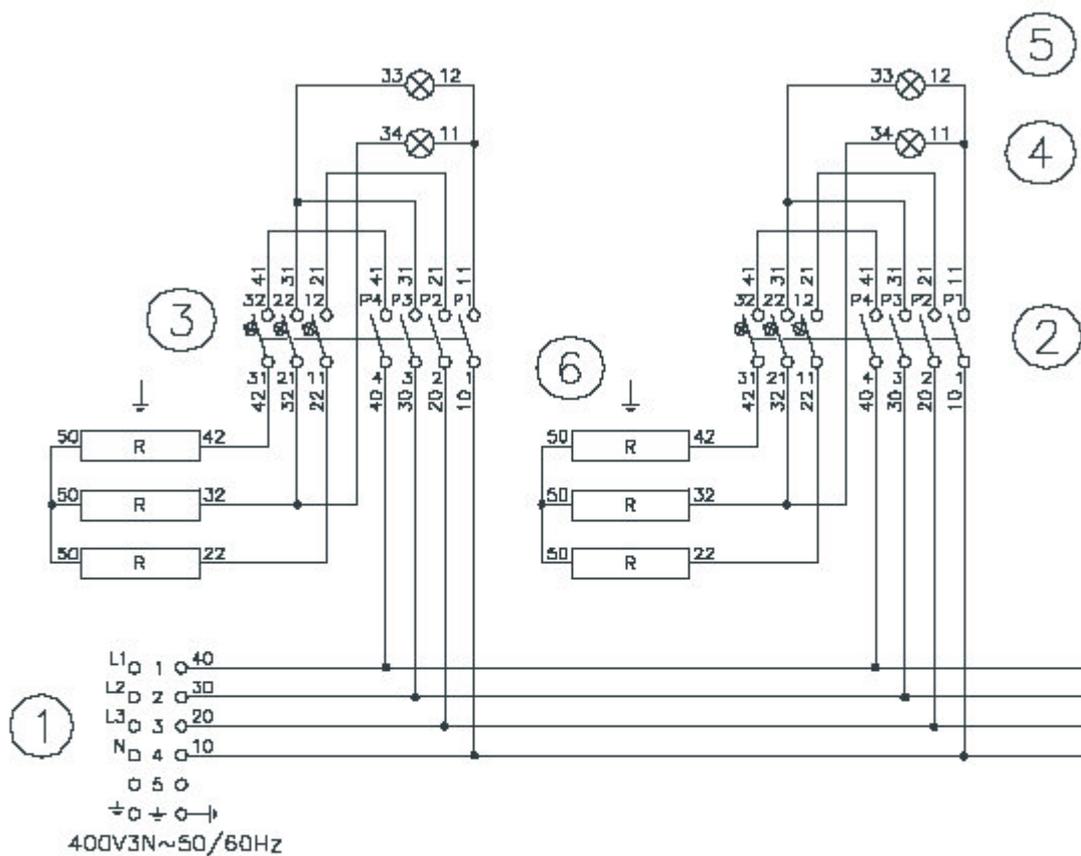

1	Клеммная коробка
2	Переключатель
3	Термостат
4	Белый светодиод
5	Зеленый светодиод
6	Нагревательные элементы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ ВОДЫ

Макаронovarка предназначена для работы на питьевой воде, обладающей определенными характеристиками. **Несоблюдение данного требования ведет к полной утрате гарантии.**

- Общая жесткость воды должна составлять 0,5 – 5 французских градусов для уменьшения известковых отложений.
- Давление должно составлять 50 – 250 кПа (0,5 – 2,5 бар).
- Концентрация хлорид-ионов (Cl⁻) не должна быть высокой (допустимое значение - 10 частей на миллион) во избежание повреждения внутренних стальных поверхностей.
- pH: свыше 7.
- Электропроводимость должна составлять 50 - 2000μS/см (20°C)